

Technisches Datenblatt

309-230-150/SL**
Spindelantrieb

Beschreibung

Linearer Spindelantrieb für das Verstellen von Bodenluftauslässe, Drallluftdurchlässe und Weitwurfdüsen in RLT Anlagen

- Stellkraft 150 N
- Nennspannung 230 VAC/DC
- Ansteuerung 2-/3-Punkt
- Hub Spindelabhängig einstellbar
 - < 30 mm / SL3
 - < 80 mm / SL8
 - < 130 mm / SL13
 - < 200 mm / SL20
- Spindelmitnahme durch Gewinde aussen / SL.. durch Gewinde innen / SL..F



Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	230 VAC/DC, 50/60 Hz
	Funktionsbereich	85...265 VAC/DC
	Leistungsverbrauch Motor (Bewegung)	3,0 W
	Leistungsverbrauch Standby (Endstellung)	1,0 W
	Dimensionierung	5,5 VA
	Ansteuerung	2-/3-Punkt
	Rückführsignal	-
	Anschluss Motor	Kabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm ² (halogenfrei)
Funktionsdaten	Stellkraft	150 N
	Gleichlauf	5%
	Hub	Spindelabhängig einstellbar
	Spindel	Trapezgewinde (TR8-Ph3 P1,5-7H-DIN 103)
	Vorschub	40 mm/min (0,67 mm/s)
	Schalleistungspegel	< 35 dB(A)
	Spindelmitnahme	fix durch Gewinde

Technische Daten

Sicherheit	Schutzklasse	II (Schutzisoliert)
	Schutzart	IP 54 (Kabel nach unten)
	EMV	CE (2014/30/EU)
	NSR	CE (2014/35/EU)
	RoHS	CE (2011/65/EU - 2015/863/EU - 2017/2102/EU)
	Wirkungsweise	Typ 1 (EN 60730-1)
	Bemessungsstoßspannung	4 kV (EN 60730-1)
	Verschmutzungsgrad der Umgebung	3 (EN 60730-1)
	Umgebungstemperatur Normalbetrieb	-20°C...+50°C
	Lagertemperatur	-30°C...+80°C
	Umgebungsfeuchte	5...95% r.F., nicht kondensierend (EN 60730-1)
	Wartung	wartungsfrei
	Abmessung / Gewicht	Abmessungen
Gewicht		350 g

Funktionsweise / Eigenschaften

Funktionsweise

2 Punkt:
Durch Anlegen der Spannungsversorgung an Ader 1+2, bewegt sich die Spindel in Richtung Position "0". Wird zusätzlich Ader 3 versorgt, bewegt sich die Spindel in Richtung Position "1".

3 Punkt:
Durch Anlegen der Spannungsversorgung an Ader 1+2, bewegt sich die Spindel in Richtung Position "0". Bei Versorgung Ader 1+3, bewegt sich die Spindel in Richtung Position "1".

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keinen Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Montage

Einfaches Befestigen durch Befestigungslaschen am Gerät. Querkräfte müssen vermieden werden.

Spindelmontage

Wenn Spindel nicht montiert:

Zwei Muttern auf Gewindestange schrauben & kontern. Mindestens 2 mm Abstand zwischen Mutter und Spindelende lassen. Mode Schalter auf "N". Spindel auf Anschlagseite "1" montieren und an Versorgungsspannung anschließen. Der Antrieb zieht nun die Spindel in Richtung Position "0" ein. Inzwischen zwei Muttern auf der anderen Seite montieren & kontern. Sobald der Antrieb den Anschlag der Position "1" erreicht hat, stoppt er.



Mode Schalter


Mode Schalter am Gehäuse mit zwei Positionen:

N: Normal

I: Invers


Position "0" Position "1"

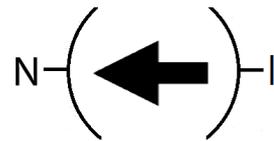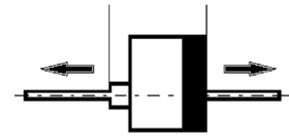


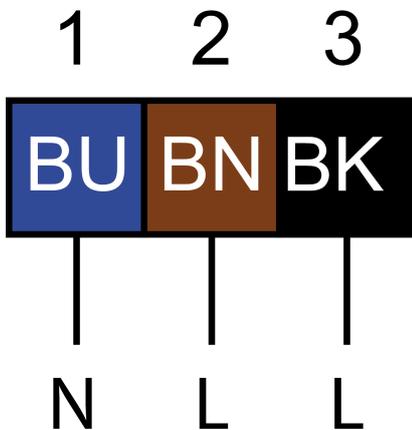Anschluss / Sicherheitshinweis**Sicherheitshinweis**

- Anschluss über Sicherheitstransformator!
- Das Gerät darf nur für den spezifizierten Einsatzbereich verwendet werden.
Eine Verwendung in Flugzeugen ist nicht zulässig.
- Die Montage hat durch geschultes Personal zu erfolgen. Bei der Montage sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden.
- Das Gerät darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
- Bei der Bestimmung der Hub und Schubkraft müssen die Angaben des Herstellers der Bodenluftauslässe (Querschnitt, Bauart, Einbauort) sowie die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.

Technische Zeichnung

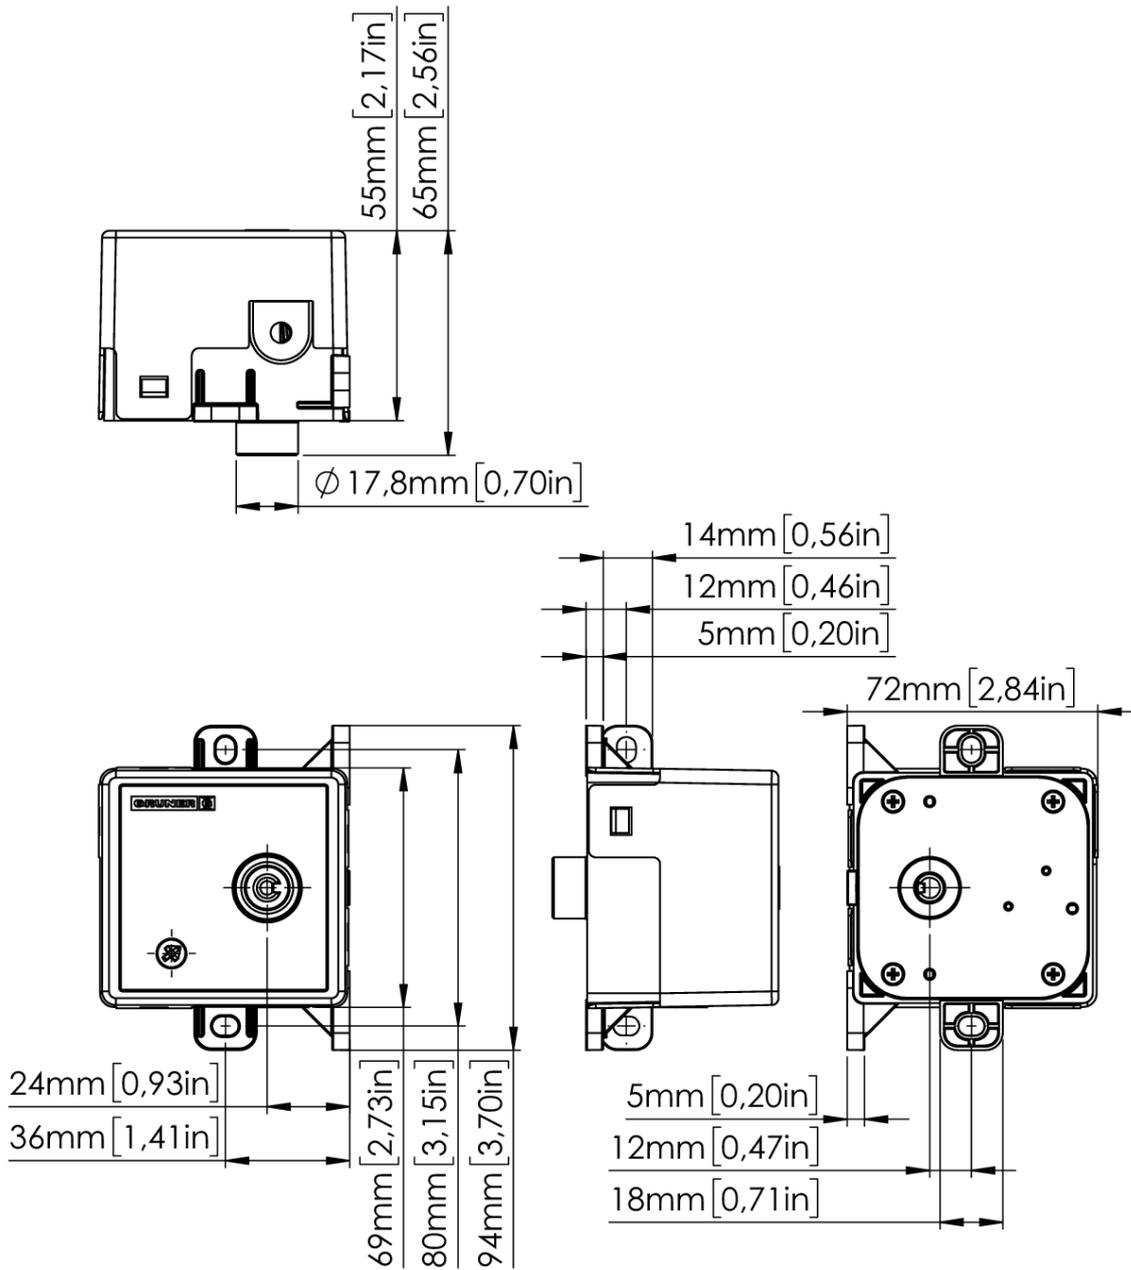

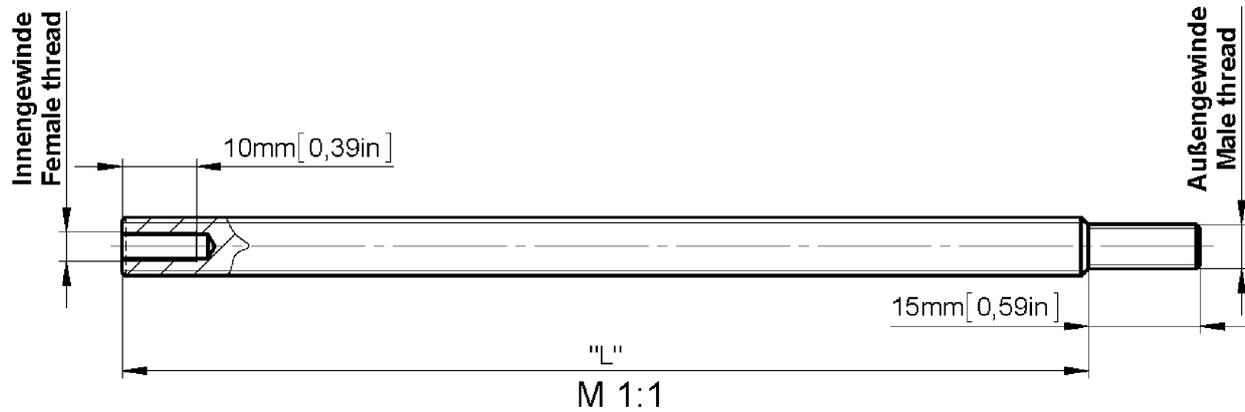

Länge/ Length „L“	Hub*/ Stroke length*	Aussengew./ male thread	Innengew./ female thread
130 mm	30 mm (/SL3)	M6	–
180 mm	80 mm (/SL8)	M6	–
230 mm	130 mm (/SL13)	M6	–
300 mm	200 mm (/SL20)	M6	–
375 mm	280 mm (/SL28)	M6	–
130 mm	30 mm (/SL3F)	M6	M4
180 mm	80 mm (/SL8F)	M6	M4
230 mm	130 mm (/SL13F)	M6	M4
300 mm	200 mm (/SL20F)	M6	M4

* mit 4x Muttern / with 4x nuts